

INFORME TECNICO DE INSPECCION INSTALACION RECPTORA DE GAS.

TECNICO: Jose Miguel Fiol Ribas DNI: 43185706-D.

INSTALADOR DE GAS: CATEGORIA B Nº: 43185706D

AGENTE DE PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS A GAS:

Nº: CA-02020 (CONAIF-SEDIGAS).

BALNEARIO 2

Realizado por:



Jose Miguel Fiol Ribas



INDICE:

1.- Objeto.

2.- Alcance.

3.- Normativa Aplicable.

4.- Equipos utilizados.

5.- Resultados obtenidos

6.- Conclusiones

ANEXO I: Fotografías

icisa

1.- Objeto:

El objeto del informe es dar constancia de que se ha revisado el estado de la instalación de gas existente en local Balneario 2 ubicado en la playa de Alcudia. Siendo inspeccionado el día 09 de marzo de 2015 para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto: R.D 919/2006 de 28 julio de 2006.

2.- Alcance:

Se ha efectuado la inspección visual del estado de la instalación y de los aparatos de gas instalados en el local, para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente. Además, se han realizado las siguientes medidas:

- No se ha podido realizar la prueba de estanqueidad ya que la instalación no está conectada en su totalidad y las llaves de paso no funcionan adecuadamente.

3.- Normativa Aplicable:

- Real Decreto 919/2006 de 28 julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones Técnicas complementarias ICG 01 a 011,

4.- Equipos utilizados:

Para la prueba de estanqueidad se ha utilizado el equipo:

- Detector de gas TESTO 316 debidamente calibrado. (Batería de depósitos móviles de GLP).

5.- Resultados obtenidos:

Se ha verificado la instalación de gas la cual no se ha podido determinar la totalidad de los equipos con los consta ya que los colectores de distribución disponen de tramos sin conectar y aparatos sin uso, batería de depósitos móviles de GLP de 5+5.

LISTA DE PATOLOGIAS DETECTADAS:

- No hay electroválvula de corte de gas enclavada con la campana extractora con función campana extractora **ON gas ON** y campana extractora **OFF gas OFF**.
- Faltan los carteles de aviso de almacenamiento de depósitos móviles de GLP.
- Faltan los carteles de prohibido fumar instalados de forma de fácil visibilidad próximos a la caseta de los depósitos móviles de GLP.
- Disponiendo de inversor automático no dispone ni de visomatic ni manómetros de presión en la batería de depósitos de GLP.
- No hay extintores señalizados e instalados en las cercanías de la batería de los depósitos móviles de GLP.
- La caseta de la batería de los depósitos móviles de GLP se encuentra con óxidos, puertas rotas y sin llave normalizada (llave Gesa, llave de contador o candado Lince Repsol).
- Tramo de suministro de gas para aparato de gas con regulador regulable de 1,5bar.
- La instalación dispone de llaves de paso en mal estado.
- Tramos de la instalación sin conectar ni taponar.
- La instalación no está pintada de amarillo identificativo de gas en fase gaseosa.
- La instalación está con óxidos por falta de mantenimiento.
- Falta ventilación inferior.
- Sujeción de la instalación deficiente.
- Liras de conexión de los depósitos móviles de GLP sin fecha de caducidad.

LISTA DE RECOMENDACIONES:

- Sustituir los latiguillos de conexión de los aparatos a gas.
- Instalar un sistema de detectores de gas con un mínimo de dos sondas en simultaneidad con la electroválvula de corte.
- Sustituir todas las llaves de paso de la IRI y batería de depósitos móviles de GLP.

icisa

- Sustituir todas las llaves de paso de la IRI y batería de depósitos móviles de GLP.

6.- Conclusiones:

Atendiendo a los resultados obtenidos y a la inspección realizada, se concluye que; la instalación de gas y los aparatos de dicho local, **NO CUMPLE** con las disposiciones establecidas en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

- LA INSTALACION NO CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE EN SUS PARTES VISIBLES.

LA INSPECCION EXCLUSIVAMENTE SE HA APLICADO EN LOS PUNTOS ACCESSIBLES Y VISUALES

En Palma de Mallorca a 13 de Marzo de 2015

Realizado por:



José Miguel Fiol Ribas




icisa

ANEXO I

icisa



Caseta de los depósitos móviles de GLP con oxido y sin mantenimiento.

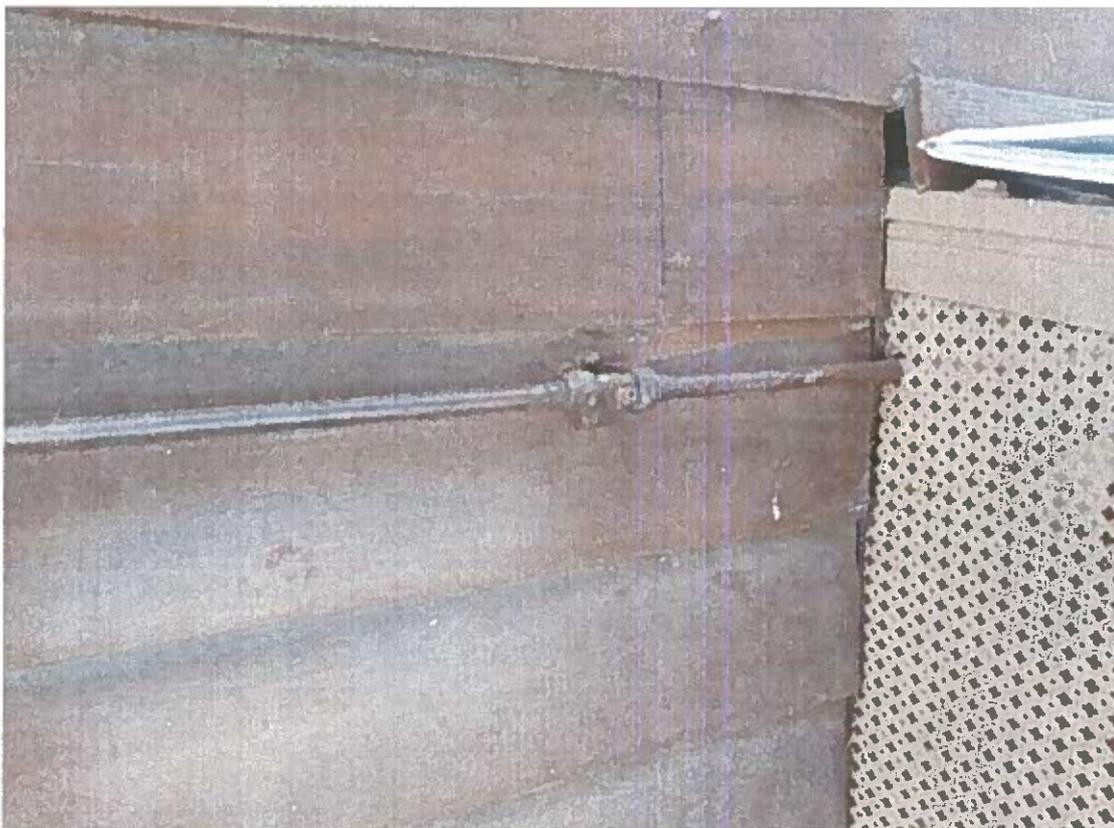

Las llaves de la instalación de gas no están conservadas por falta de mantenimiento.

icisa



Instalación de batería de depósitos móviles de GLP con oxido y sin mantenimiento.



Tramos de la instalación sin conectar ni taponar.

icisa



Ventilación inferior insuficiente.




Colector interior cocina con regulador regulable de 1,5 bar para una cocina.

icisa



Falta de mantenimiento y conservación de la instalación de gas general.

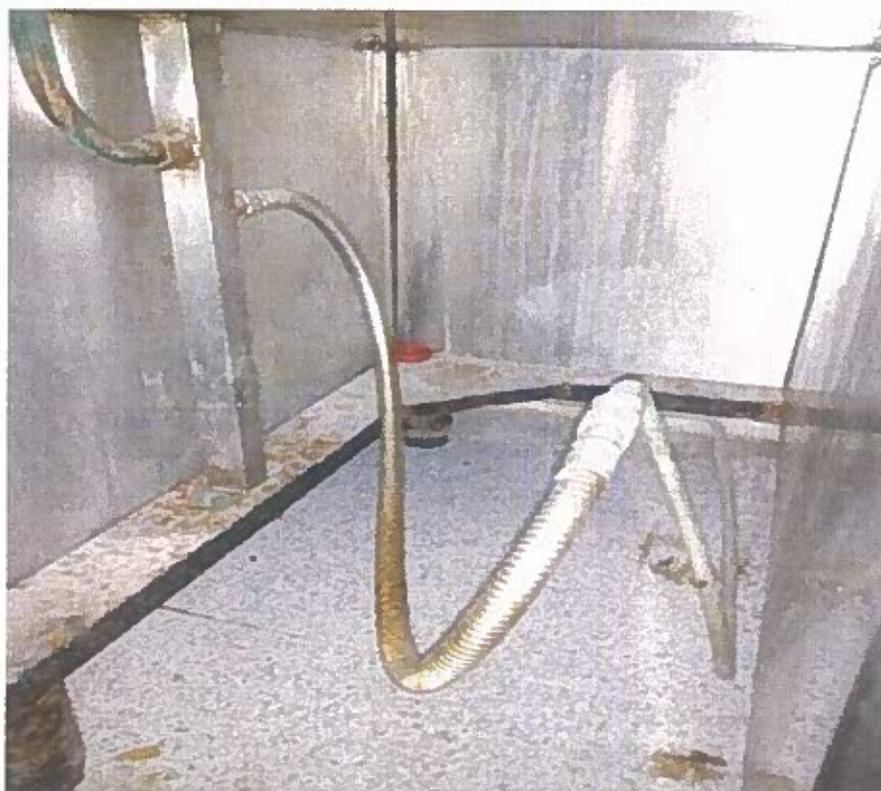

Conexión cocina de gas con tubería rígida sin sujeción y latiguillo blindado.