

INFORME TECNICO DE INSPECCION INSTALACION RECPTORA DE GAS.

TECNICO: Jose Miguel Fiol Ribas DNI: 43185706-D.

INSTALADOR DE GAS: CATEGORIA B Nº: 43185706D

AGENTE DE PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS A GAS:

Nº: CA-02020 (CONAIF-SEDIGAS).

KIOSKO 1

Realizado por:



Jose Miguel Fiol Ribas



# icisa

## **INDICE:**

**1.- Objeto.**

**2.- Alcance.**

**3.- Normativa Aplicable.**

**4.- Equipos utilizados.**

**5.- Resultados obtenidos**

**6.- Conclusiones**

**ANEXO I: Fotografías**

# icisa

## **1.- Objeto:**

El objeto del informe es dar constancia de que se ha revisado el estado de la instalación de gas existente en local Kiosko 1 ubicado en la playa de Alcudia. Siendo inspeccionado el día 09 de marzo de 2015 para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto: R.D 919/2006 de 28 julio de 2006.

## **2.- Alcance:**

Se ha efectuado la inspección visual del estado de la instalación y de los aparatos de gas instalados en el local, para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente. Además, se han realizado las siguientes medidas:

- No se ha podido realizar la prueba de estanqueidad ya que la instalación dispone de una electro válvula y esta no está conectada a la red eléctrica siendo de función normalmente cerrada no hay tensión no hay gas.

## **3.- Normativa Aplicable:**

- Real Decreto 919/2006 de 28 julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones Técnicas complementarias ICG 01 a 011,

## **4.- Equipos utilizados:**

**Para la prueba de estanqueidad se ha utilizado el equipo:**

- Detector de gas TESTO 316 debidamente calibrado. (Batería de depósitos móviles de GLP).

## 5.- Resultados obtenidos:

Se ha verificado la instalación de gas la cual consta de dos planchas tipo industrial y una freidora tipo industrial, batería de depósitos móviles de GLP de 3+3.

### LISTA DE PATOLOGIAS DETECTADAS:

- No hay electroválvula de corte de gas enclavada con la campana extractora con función campana extractora **ON gas ON** y campana extractora **OFF gas OFF**.
- Faltan los carteles de aviso de almacenamiento de depósitos móviles de GLP.
- Faltan los carteles de prohibido fumar instalados de forma de fácil visibilidad próximos a la caseta de los depósitos móviles de GLP.
- Campana extractora de tipo industrial sin filtros.
- Disponiendo de inversor automático no dispone ni de visomatic ni manómetros de presión en la batería de depósitos móviles de GLP.
- La llave general de la batería de los depósitos móviles de GLP está en mal estado y de difícil acceso.
- No hay extintores señalizados e instalados en las cercanías de la batería de los depósitos móviles de GLP.
- La caseta de la batería de los depósitos móviles de GLP se encuentra con óxidos y sin llave normalizada (llave Gesa, llave de contador o candado Lince Repsol).
- La instalación discurre por el paso de una puerta sin protección mecánica.
- Aparato de gas móvil conectado mediante latiguillo para aparato de gas fijo.
- La instalación dispone de llaves de paso en mal estado.
- Sujeción de la instalación deficiente.
- La instalación no está pintada de amarillo identificativo de gas en fase gaseosa.
- No hay ventilación inferior.

### LISTA DE RECOMENDACIONES:

- Sustituir los latiguillos de conexión de los aparatos a gas.
- Instalar un sistema de detectores de gas con un mínimo de dos sondas en simultaneidad con la electroválvula de corte.
- Sustituir todas las llaves de paso de la IRI y batería de depósitos móviles de GLP.

# icisa

## 6.- Conclusiones:

Atendiendo a los resultados obtenidos y a la inspección realizada, se concluye que; la instalación de gas y los aparatos de dicho local, **NO CUMPLE** con las disposiciones establecidas en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

- **LA INSTALACION NO CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE EN SUS PARTES VISIBLES.**

**LA INSPECCION EXCLUSIVAMENTE SE HA APLICADO EN LOS PUNTOS ACCESSIBLES Y VISUALES**

En Palma de Mallorca a 13 de Marzo de 2015

Realizado por:



Jose Miguel Fiol Ribas



# icisa

## ANEXO I

**icisa**




**Caseta de los depósitos móviles de GLP con oxido y sin mantenimiento.**



**Llave general de difícil acceso.**

**icisa**

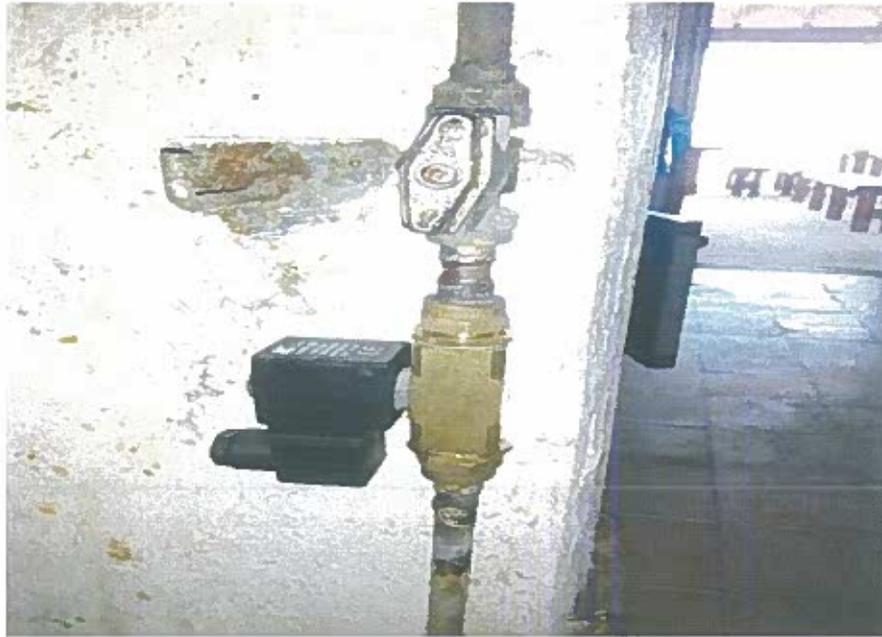

**Electro válvula sin conectar.**



**Sujeción de la instalación deficiente.**

**icisa**



**Falta de protección mecánica de la instalación de gas.**